


<b>Tytuł</b> Manualna aktualizacja kanałów Cyfrowego Polsatu i aktualizacja oprogramowania dla dekodерów CPT SD po zmianie FEC na 5/6			 <b>CYFROWY POLSAT</b> <small>TELEWIZJA INTERNET TELEFON</small>
<b>Autor</b> Przemysław Rogalski	<b>Rodzaj dokumentu</b> Instrukcja	<b>Data dokumentu</b> 2010-08-23	<b>Wersja</b> 1.1

## Manualna aktualizacja kanałów Cyfrowego Polsatu i aktualizacja oprogramowania dla dekodерów CPT SD po zmianie FEC na 5/6

### Problem:

Po zmianie FEC z  $\frac{3}{4}$  na  $\frac{5}{6}$  na dekodерach CPT SD (Mini, Familijny, F300) z wersją oprogramowania 9.2050 i niższą na kanałach Cyfrowego Polsatu dla których zmieniono FEC pojawi się komunikat „brak sygnału” i nie będzie możliwy odbiór telewizji.

### Rozwiązanie:

Rozwiązanie problemu to ręczna aktualizacja listy kanałów Cyfrowego Polsatu oraz aktualizacja oprogramowania dla tych dekodерów.

- 1) Procedura aktualizacji listy kanałów Cyfrowego Polsatu
  - a) Ustawiamy dekodер na kanale nr 16 - „Dla Abonentów”. Pojawi się komunikat „Brak sygnału”.
  - b) Wybieramy kolejno z pomocą pilota MENU/INSTALACJA/RĘCZNE WYSZUKIWANIE KANAŁÓW
  - c) Ustawiamy parametry
    - Częstotliwość : 12284
    - Prędkość transmisji : 27500
    - Polaryzacja : Pozioma
    - FEC : 5/6
    - Przeszukiwanie Sieci = TAK
    - Kanały = WSZYSTKIE
  - d) Naciskamy OK na pilocie.
  - e) Dekodер rozpocznie proces instalacji kanałów. Po zakończeniu naciskamy przycisk OK na pilocie.
  - f) Dekodер przełączy się na kanał 16 – „Dla Abonentów”. Znika komunikat „brak sygnału”.
- 2) Po przejściu do trybu „standby” przyciskiem POWER na pilocie należy poczekać 10 minut i po ponownym uruchomieniu dekodera tymże przyciskiem powinna być zainstalowana nowa wersja oprogramowania 11.2132.